


(Ver. FCF03)

BALANZA ELECTRONICA SOLO PESO



MANUAL DEL USUARIO

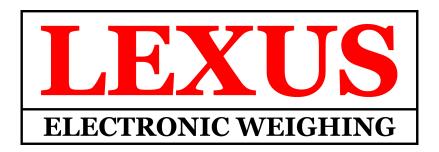


** Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso **


1. Características

- Plato en acero inoxidable de 185mm x 140mm
- Display de cristal líquido (LCD) de alta visibilidad de 5 dígitos
- Dos unidades de pesaje Lb-oz y g.
- Alimentación con 3 pilas AA
- Hasta 400 horas de autonomía (duración de las pilas)
- · Sistema de tara para descontar recipiente (Hasta 100% de la capacidad máxima)
- · Función de alarma de peso
- Calibración y programación por teclado
- · Fabricada en ABS de alta resistencia
- Temperatura de operación : 0 °C a 40 °C
- Humedad relativa: Hasta 85%, no condensada.
- · Capacidades disponibles:
 - Max = 1000g Min = 2g d = 0.1g e = 0.5g
 - Max = 3000g Min = 10g d = 0.5g e = 1g

NOTA : Algunas de las características operativas pueden variar, dependiendo de la versión del equipo.

2. Descripción del panel y de las señales

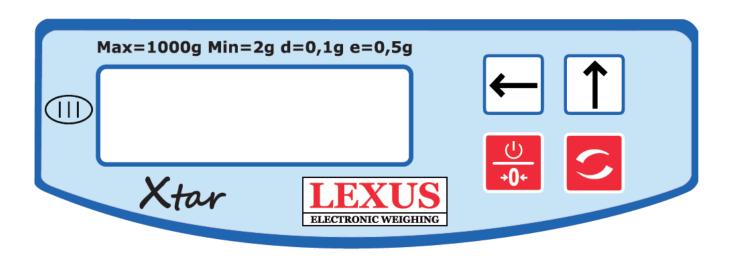

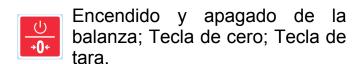



En modo configuración cambia la aplicación.



Indicador de batería baja.

Lb'oz Unidad de Libra - onza



Cambio de unidades, y tecla de confirmación en modo de configuración.



En modo configuración selecciona la aplicación.

Tare

Indicador de tara.

g Unidad de gramos.

3. Preparación del equipo

3.1. Instalación

- **a)** La balanza debe ser usada en áreas libres de corrientes excesivas de aire, ambientes corrosivos, vibraciones, temperaturas excesivas o humedad extrema.
- b) La balanza debe estar colocada sobre una superficie firme y bien nivelada.
- c) Ningún objeto debe estar en contacto con el plato, excepto la carga a pesar.


3.2. Recomendaciones de uso

- a) No operar la balanza en superficies desniveladas, cerca a ventanas o puertas abiertas que causen cambios bruscos de temperatura, cerca a ventiladores, cerca a equipos que causen vibraciones o expuesto a campos electromagnéticos fuertes.
- **b)** A la toma eléctrica donde se conecta la balanza no deben conectarse otros de gran consumo como motores, refrigeradores, cortadoras etc.
- c) No depositar sobre el plato un peso superior a la capacidad máxima.
- d) Mantener limpio el teclado. Utilizar un paño seco (o con un producto de limpieza adecuado) para limpiar las partes del equipo. No usar chorro de agua.

- **e)** Evitar sobrecargar la balanza al transportarla. No transportar la balanza con el plato puesto.
- f) Mantener bien nivelada la balanza. Girar las patas para ajustar el nivel de burbuja en la posición adecuada.

4. Modo de configuración

- a) En modo pesaje presione la tecla ← durante dos segundos, estando en modo configuración, utilice la tecla ↑ para seleccionar y pulse para confirmar.
- b) Función de auto-apagado, en el display se visualizara S-OFF, pulse para entrar al menú, luego se visualizara AX donde X es el tiempo del apagado, por defecto es 3, presione para elegir el tiempo deseado : 1, 3, 5, 10, 15, 30 minutos y asi sucesivamente. Confirme con la tecla y volverá a modo pesaje.
- c) Selección de división, en el display se visualizara Sd, pulse para entrar a menu, luego se visualizara d=XX, seleccione la división pulsando la tecla y confirme con .
- d) Ajuste de los limites, en el display se visualizara S-ALR, pulse para entrar a menú, luego se visualizara ALR-0 donde se encontrara la función deshabilitada (la cual viene por defecto), ALR-1 significa que la alarma esta dentro del rango, ALR-2 significa que la alarma esta fuera del rango, pulse la tecla para confirmar. Si la alarma es habilitada automáticamente entrara al modo de ajuste de los valores.

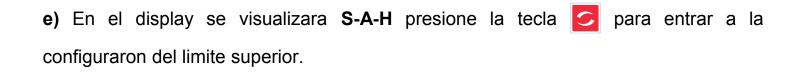

- f) Luego se visualizara HXXXXX, en donde XXXXX es el valor del limite, con las teclas ← y ↑ modifique el valor y confirme pulsando .
- g) En el display se visualizara S-A-L presione la tecla para entrar a la configuracion del limite inferior.
- h) Luego se visualizara LXXXXX, en donde XXXXX es el valor del limite, con las teclas ← y ↑ modifique el valor y confirme pulsando .
- i) Modo de ajuste de la alarma, en el display se visualizara S-A-S presione la teclas para entrar a la configuración de la alarma (por defecto es estable).
- j) Luego se visualizara A-STAB que significa que la alarma sonara cuando el peso sea estable o A-NSTA que significa que la alarma sonara cuando el peso este en el rango sin necesidad que sea estable, pulse para confirmar.
- k) Salir del menú, en el display se visualizara ESC presione para volver a modo pesaje.

5. Ajuste de peso

El ajuste de peso puede ser en uno o dos puntos, por lo tanto realice los siguientes pasos :

5.1. Un punto de ajuste

- a) Estando en modo pesaje, presione la tecla durante 2 segundos, en el display se visualizara SLEEP, espere durante 3 segundos y luego aparecerá un conteo interno, pulse la tecla para ajustar el cero, el display mostrara "-----" (tener estable la balanza).
- b) En el display se visualizara XXXX, donde significa el valor de carga en g, pulse la tecla para modificar esta valor, después que este estable confirme con .

Nota : Si el peso no es correcto realice el ajuste en dos puntos.

5.2 Dos puntos de ajuste

- a) Estando en modo pesaje, presione la tecla durante 2 segundos, en el display se visualizara **SLEEP**, pulse la tecla para entrar al modo de ajuste.
- **b)** En el display aparecerá **F-XXX**, en donde XXX es la capacidad maxima de la balanza; pulse la tecla si desea modificar la capacidad y la tecla para confirmar.

- c) En el display aparecerá d=XX, en donde XX es la división de escala de la balanza; pulse la tecla si desea modificar la división y la tecla para confirmar.
- d) A continuación se visualizara en el display CAL-0, verifique que el plato de la balanza se encuentre libre y que la balanza este estable luego presione la tecla para confirmar luego se mostrara "-----" mantenga la balanza estable.
- e) En el display se visualizara XXXX, donde significa el valor de carga en g, pulse la tecla para modificar esta valor, después que se encuentre estable confirme con .
- f) En el display se visualizara XXXX, donde significa el valor de carga en g, pulse la tecla 1 para modificar esta valor, después que se encuentre estable confirme con .
- g) En el display se visualizara YYYY, donde significa el valor de carga en g, (este valor es el segundo punto de ajuste), pulse la tecla para modificar esta valor, después que se encuentre estable confirme con .
- h) Si el procedimiento se ha realizado correctamente la balanza vuelve a modo pesaje normal, pero si se ha presentado alguna inconsistencia en el procedimiento en el display aparecerá Err-3 y volverá a modo pesaje sin guardar los puntos de calibración.

NOTA : Durante el proceso de calibración pulse ← para volver al paso anterior.

6. Modo de operación

6.1. Encendido y apagado del equipo.

Encender la balanza por medio de la tecla que se encuentra en el panel frontal de la balanza durante 2 segundos. El display mostrará un test de display y luego marcará cero [0.0] indicando que ya se puede comenzar a pesar.

Para apagar la balanza se debe presionar nuevamente durante 3 segundos la tecla

6.2 Cero de la balanza

Si el plato esta desocupado y el display visualiza un valor diferente a cero, entonces es necesario colocar la balanza a cero .

Para esto se debe presionar la tecla . La balanza pondrá el display en cero El rango del cero es hasta el 100% de la capacidad total de la balanza (Max).

6.3. Tara de la balanza

Para descontar un peso o tarar (por ejemplo el peso de un recipiente) es necesario presionar la tecla y la señal de tara se encenderá.

Para borrar la tara se debe quitar el peso y presionar un nuevamente.

6.4. Cambio de unidades

Presionar la tecla para cambiar la unidad de peso estando en modo pesaje normal, las unidades de trabajo son g o lb'oz

7. Mensajes de Error

Err2 : Significa que el punto de cero inicial no es estable.

Err3 : Significa que la carga no es suficiente durante la calibración de dos puntos.

Err4 : Ajustar el rango durante la calibración de un punto. Modificar rango es entre 0,6 veces y 1,4 veces el peso de calibración de fábrica.

Garantía

La garantía de la balanza XTAR es de un (1) año a partir de la fecha de compra y cubre defectos de fabricación del equipo.

La garantía se pierde en cualquiera de los siguientes casos:

- · Por mal trato evidente, uso inadecuado o aplicación incorrecta
- Sobrecarga de peso en el plato.
- · Sobrecarga eléctrica y/o picos de voltaje.
- Exceso de humedad, temperatura.
- Insectos o roedores que ocasionen daños al equipo.
- Rotura de los sellos de garantía.

La batería tiene garantía limitada a 30 días.

Para solicitar la garantía del equipo es necesario diligenciar el siguiente formato en el momento de la compra v haber leído este manual.

-	
Marca : LEXUS	Fecha:
Modelo: XTAR	Firma :
Serie:	Nombre:

Garantía

La garantía de la balanza XTAR es de un (1) año a partir de la fecha de compra y cubre defectos de fabricación del equipo.

La garantía se pierde en cualquiera de los siguientes casos:

- Por mal trato evidente, uso inadecuado o aplicación incorrecta
- Sobrecarga de peso en el plato.
- Sobrecarga eléctrica y/o picos de voltaje.
- Exceso de humedad, temperatura.
- Insectos o roedores que ocasionen da
 ños al equipo.
- Rotura de los sellos de garantía.

La batería tiene garantía limitada a 30 días.

Para solicitar la garantía del equipo es necesario diligenciar el siguiente formato en el momento de la compra y haber leído este manual.

Marca : LEXUS	Fecha:
Modelo: XTAR	Firma :
Serie:	Nombre: